


Comune di Barletta (BT)

Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie

Progetto di restauro e consolidamento del
Convento di Sant'Antonio in Barletta (BT)
per destinazione a Museo Diocesano - Sede di Barletta

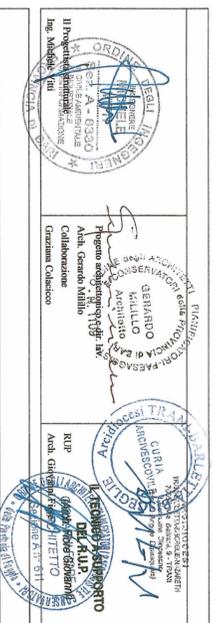


Rilievo architettonico -
Prospetto D-D'

Tavola N.
RI
07

Dicembre 2014

Rapp. 1:100

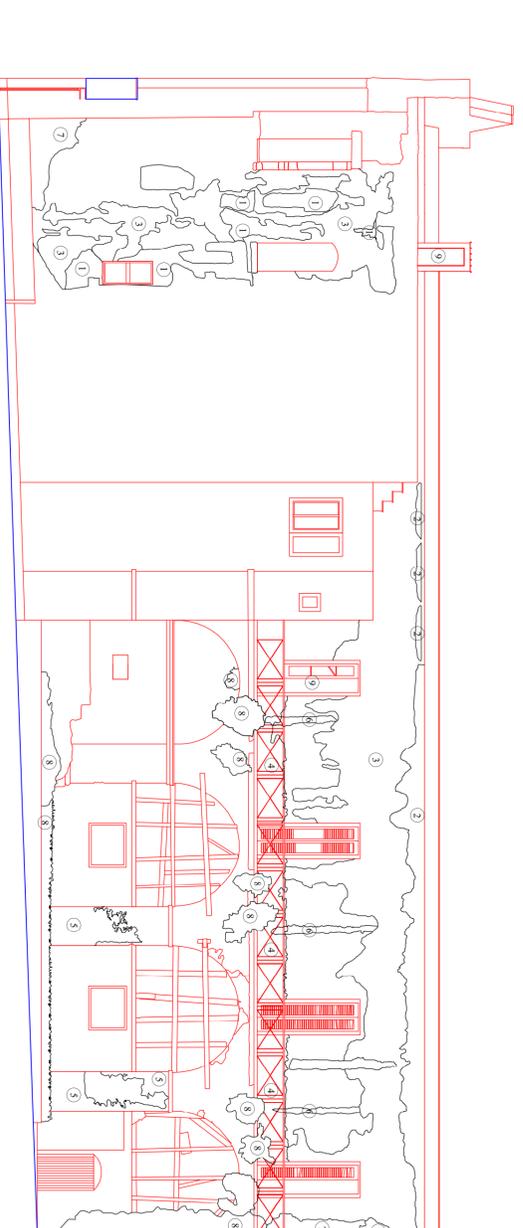

TAV. 7

PROSPETTO D-D'
rapp. 1:100

LEGENDA

- 1. ALTERAZIONE CROMATICA** dovuto ad una esposizione agli agenti atmosferici ed inquinanti
- 2. CROSTA** dovuta ad una presenza elevata di anidride solforosa nell'aria, all'azione di microrganismi e di inquinanti, ossidazione e dalla presenza di pellicola di acqua sulla superficie del materiale.
- 3. DILAVAMENTO** che si manifesta per la mancanza degli elementi di protezione che evitano il ruscellamento dell'acqua, per l'esposizione agli agenti atmosferici e per la presenza di acque a basso contenuto di carbonati.
- 4. ESFOLIAZIONE** dovuta all'esposizione agli agenti atmosferici e alla mancanza di manutenzione.
- 5. MACCHIA** causata dall'ossidazione di elementi metallici.
- 6. PERCOIAZIONE** dovuta alla rottura impianti, di pluviali e di grondate e all'acqua di stravento e di rimbalzo.
- 7. UMIDITA' DI INFILTRAZIONE**, per causa di un materiale altamente poroso ed elevata capillarità.
- 8. VEGETAZIONE INFESTANTE** che cresce per i fattori espositivi, climatici e per la mancanza di manutenzione.
- 9. MANCANZA DI PARTI IN LEGNO.**